

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LMT

Monofásica

0

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

228

50

N/A

0



02/07/2026
11°22'31.564"S 76°47'59.89"W
LI5090 LA PERLA

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

HUAWEI

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLVD/LLVD(VDC):

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

HUAWEI

HUAWEI

SMU02B

51

12.9

43

46

OK

R4850G

2

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomia (Hr):

OK

2

51

HUAWEI

ESM-48150A1


150

21.6



02/07/2026
11°22'31.564"S 76°47'59.89"W
LI5090 LA PERLA

Rectificador 1

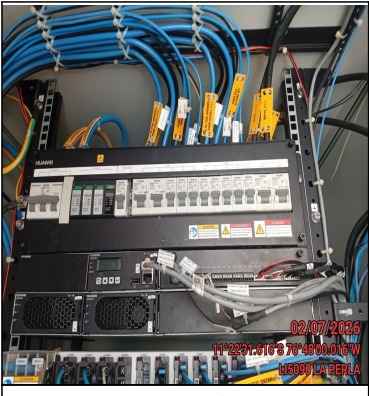

02/07/2026
11°22'31.564"S 76°47'59.89"W
LI5090 LA PERLA

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3.5
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

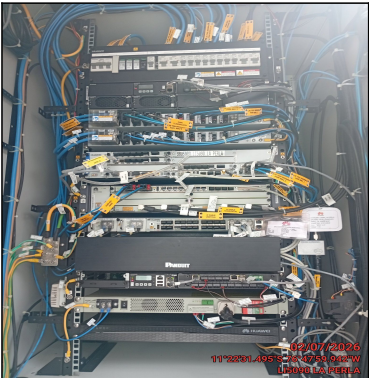


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

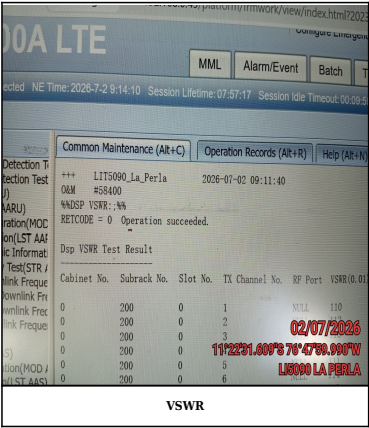

VSWR

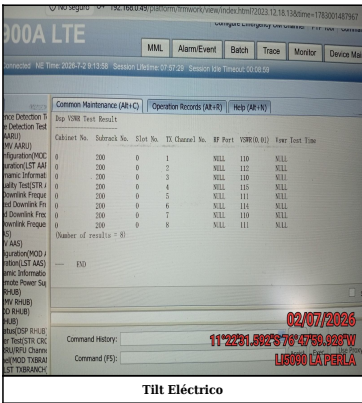

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: NV
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 2



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 2
Resistencia (Ω): 1.13
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Problemas de pintura



Observacion 1